

◆ご使用方法 - 上級編

・メニュー機能を使いこなす ―――――	9
	U
・メニュー項目の流れ ――――――	 10
・メニュー項目の説明 ――――――	— 11~28
・オートパワー設定 ――――	 29~30
・ワイド識別信号コントロール機能 ――――	−33~34
・データビュー機能 ――――	−39~40
・ハイブリッドレコーダー1台で編集する ―――	−35~37
全ての設定値を初期値に戻す —————	38

PROSPEC CO., LTD.

3Dノイズリダクション設定


(配置21ページ)

ご使用方法 -上級編-

メニュー機能を使いこなす


MENU[メニュー]ボタンを押すと、直前に選択していたメニュー 項目が表示され、MENU[メニュー]ボタンを押すごとにメニュー 項目が切り替わる。

例) 明るさ調整

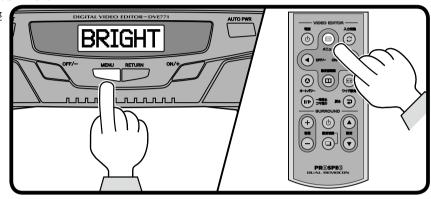


② OFF/-[OFF/-]ボタンまたはON/+[ON/+]ボタンを押して、 表示しているメニュー項目の設定モードに切り替える。

例)明るさ調整

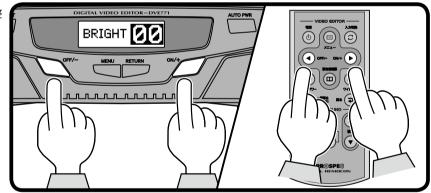

● 再度OFF/-[OFF/-]ボタンまたはON/+[ON/+]ボタンを押し て設定値を変更する。

例) 明るさ調整

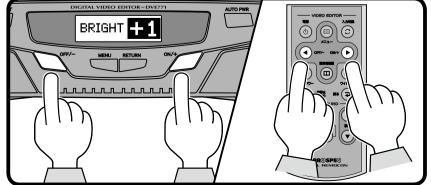

必ず基本編・応用編をご理解頂いてからご使用ください

メニュー項目の流れ

■ MENU「メニュー」ボタン ■ RETURN「戻る」ボタン 明るさ調整 映像入力信号チェック機能 ([②] 11ページ) (12 27ページ) CHECK BRIGHT コントラスト調整 カラーバー出力 COLORBAR CONTRAST (上室 25ページ (■2 13ページ) ブルーバック出力 色あい調整 PHASE BLUEBACK (15ページ) (123ページ) CHROMA HOISE RE AGC

ワンポイント

クロマ調整

(■27ページ)

・各設定値は電源を切ったりACアダプターを外しても記憶しています(メモリーガード機能)。

AGC設定

(19ページ)

- ・直前に選択していたメニュー項目は記憶されています。通常表示中にOFF/-[OFF/-] ボタンまたはON/+[ON/+] ボタンを押すことにより、直前に選択していたメニュー項目を表示、すぐに設定変更ができます。ただし、電源を切ってから再び電源を入れると、「**BRIGHT**」から始まります。
- ・ディスプレイにいずれかのメニュー項目が表示されているときに RETURN[戻る]ボタンを押すと、メニュー項目が 逆回りに切り替わります。
- ・メニュー項目表示中にボタン操作をしない状態が5秒以上続くと、自動的に「EDITING....」(映像信号入力時)、 または「 」 (映像信号未入力時)表示に戻ります。
- ・録画目的で入力した映像ソースをメニュー画面で調整した場合、調整された状態の映像が録画されます。

11

ご使用方法 - 基本編

ご使用方法 - 応用編

メニュー項目の説明


明るさ調整

[初期値:○][調整範囲:−4~+4]

「BRIGHT」を表示させる。(129~10ページ)

ご使用方法 -上級編-

② OFF/-[OFF/-]ボタン または ON/+[ON/+]ボタンを押すと、 明るさの設定を変更できる。

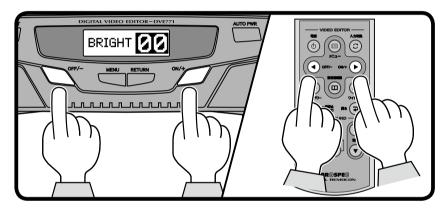


●効 果:入力した映像の輝度を調整して出力します。

●使用用途: 暗すぎるまたは明るすぎる映像を最適な明るさに調整できます。

●調整方法:プラス(+)側に調整すると全体的に明るくなっていきます。

マイナス(一)側に調整すると全体的に暗くなっていきます。

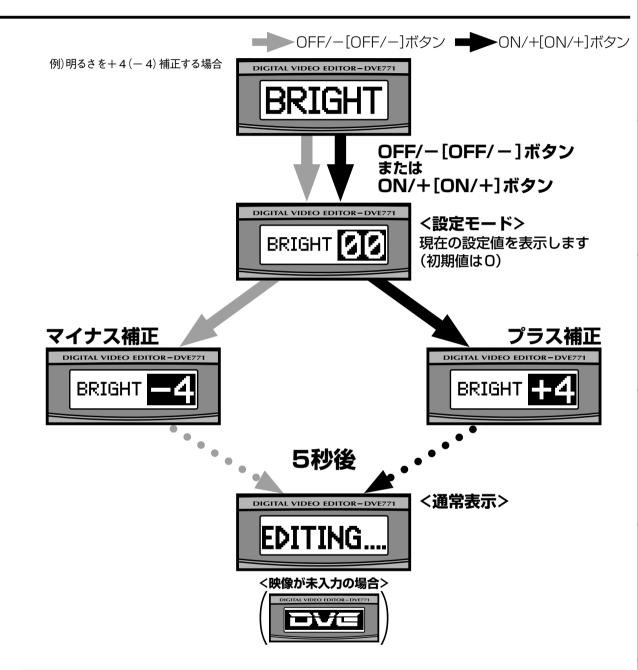

明るさ調整-4の表示

明るさ調整なし の表示

BRIGHT 🛛

明るさ調整+4 の表示

BRIGHT +4


BRIGHT ___

コントラスト調整

「初期値:O] 「調整範囲:-4~+4]

】「COHTRAST」を表示させる。(☞9~10ページ)

● OFF/--「OFF/--]ボタン または ON/+「ON/+]ボタンを押すと、 コントラストの設定を変更できる。

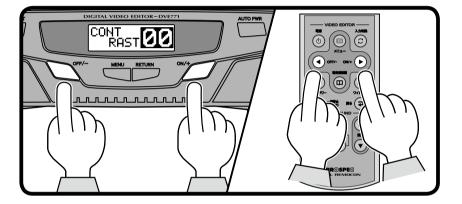


果:入力した映像の明暗比を調整して出力します。

●使用用途:暗い部分と明るい部分の差が大きくまぶしく見える場合や、暗い部分と明るい部分

の境目が分かりにくい場合に見やすい映像に調整できます。


●調整方法:プラス(+)側に調整すると明るい部分がより明るくなっていきます。

マイナス(-)側に調整すると明るい部分が暗くなっていきます。

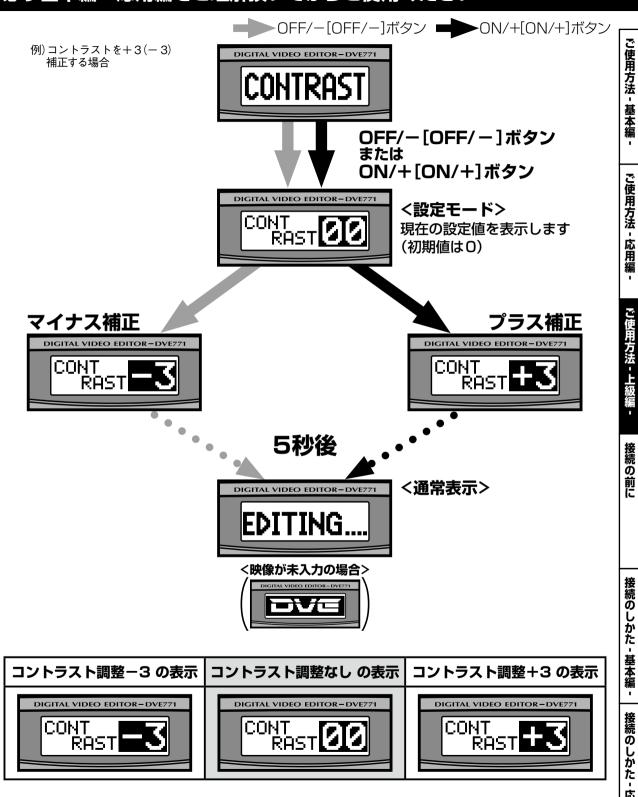

必ず基本編・応用編をご理解頂いてからご使用ください

2 OFF/-[OFF/-]ボタン または ON/+[ON/+]ボタンを押すと、 色あいの設定を変更できる。

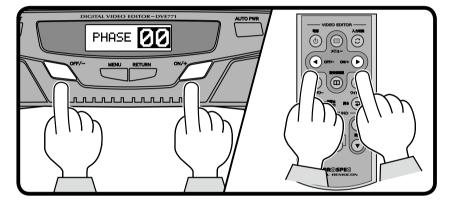


●**効 果**:入力した映像の色バランスを調整して出力します。

●使用用途:人肌の色などが不自然な場合、自然な色に調整できます。

●調整方法:プラス(+)側に調整すると全体的に赤色に近づいていきます。

マイナス(-)側に調整すると緑色に近づいていきます。

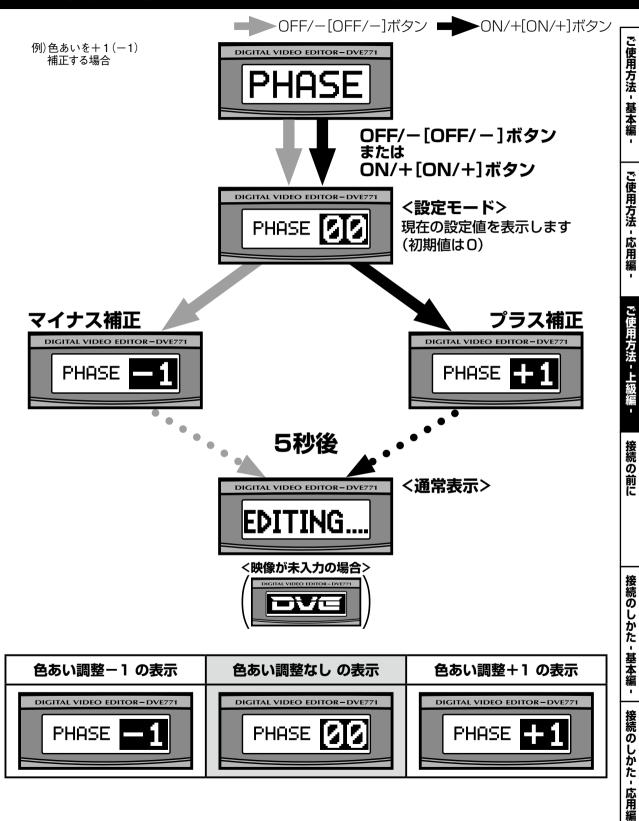

接続のしかた・


ご使用方法 - 応用編

クロマ調整

|[初期値:O] [調整範囲:-4~+4]

「CHROMA」を表示させる。(129~10ページ)

● OFF/--「OFF/--]ボタン または ON/+「ON/+]ボタンを押すと、 色あいの設定を変更できる。

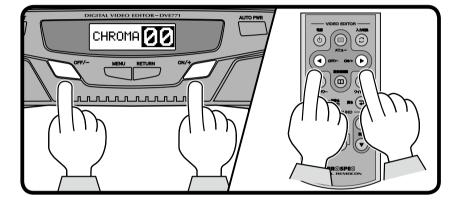


果:入力した映像の色の濃さを調整して出力します。

●使用用途: 色あせた古いビデオテープの映像や色の濃すぎる映像の色濃度を調整できます。

●調整方法:プラス(+)側に調整すると全体的に色が濃くなっていきます。

マイナス(-)側に調整すると色が薄くなるとともに白黒映像に近づいていきます。

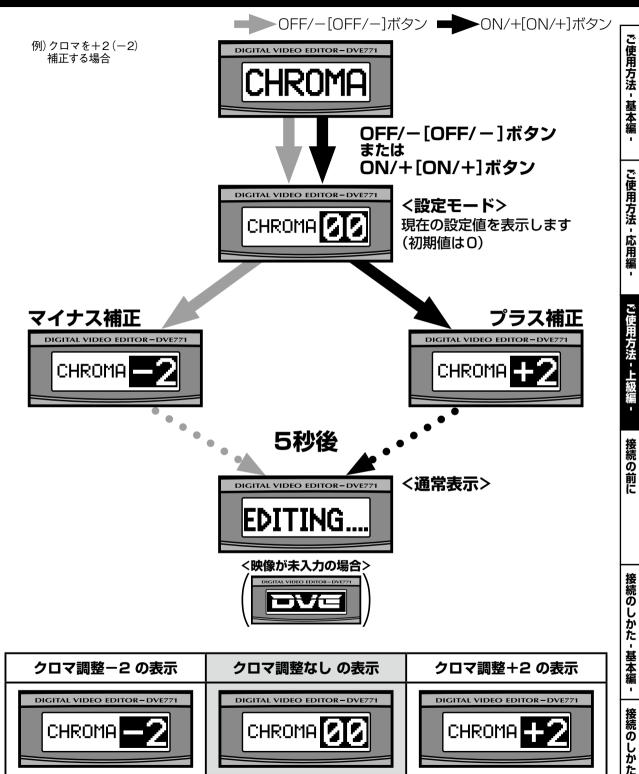


ご使用方法 - 応用編

AGC (オートゲインコントロール) 設定 [初期値:OFF] [設定範囲:OFF/ON]

「 AGC 」を表示させる。(เ☞9~10ページ)

● OFF/ー「OFF/ー]ボタン または ON/+「ON/+]ボタンを押すと、 AGCの設定を変更できる。

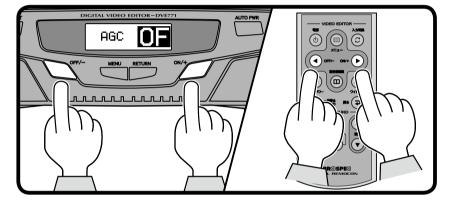


果:入力した映像信号を最適値に変換して出力します。

●使用用途: 入力した映像が明るすぎる、または暗すぎると感じた場合に使用します。

●設定方法:「ON」に設定すると映像信号を自動調整します。

「OFF」に設定すると自動調整はおこないません。

※「ON」に設定すると、他の映像調整機能の効果が分かりにくくなる場合があります。

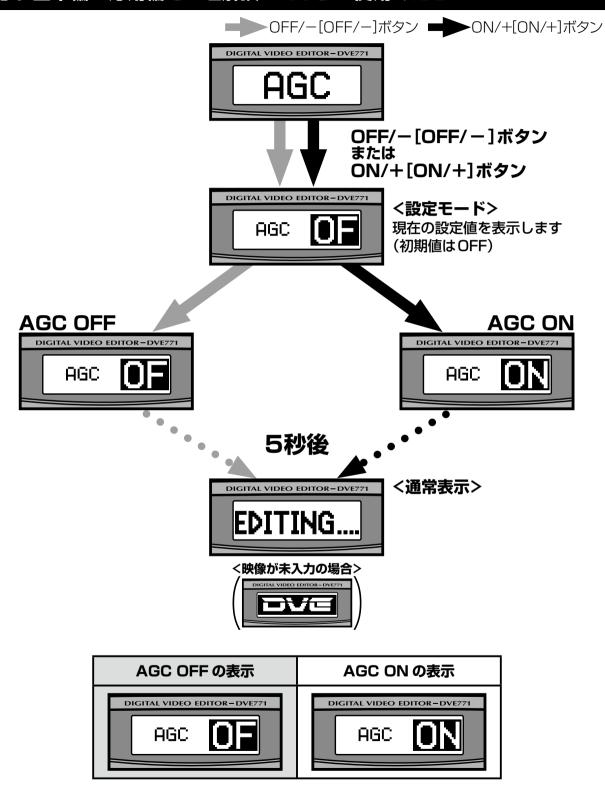

ご使用方法 - 基本編


ご使用方法 - 応用編

3Dノイズリダクション設定

[初期値:OFF] [設定範囲:OFF/ON]

■ 「HOISE RE.」を表示させる。(เℱ9~10ページ)

OFF/--[OFF/-]ボタン または ON/+[ON/+]ボタンを押すと、 3Dノイズリダクションの設定を変更できる。

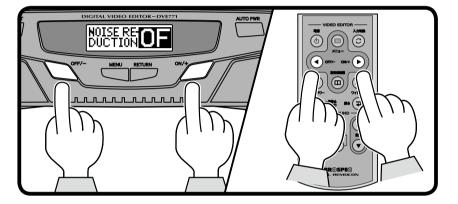


果: 主にVHS や8mmビデオなどアナログ映像に含まれている、ブロックノイズやざら

つきノイズを低減します。

●使用用途:アナログ映像の編集時にノイズが目立つ場合に使用します。

●設定方法:「ON」に設定するとノイズ低減処理をおこなってから映像を出力します。

「OFF」に設定するとノイズ低減処理をおこなわずにそのまま出力します。

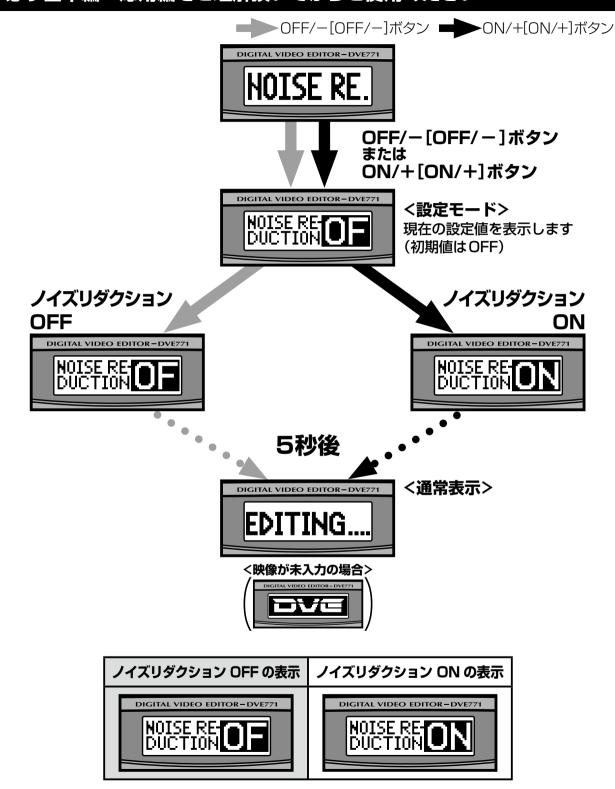

21

ご使用方法 - 基本編


ご使用方法 - 応用編

ブルーバック出力

[初期値:OFF] [設定範囲:OFF/ON]

【■】 [BLUEBACK]を表示させる。(□ 9~10ページ)

② OFF/--[OFF/--]ボタン または ON/+[ON/+]ボタンを押すと、 ブルーバック出力の設定を変更できる。

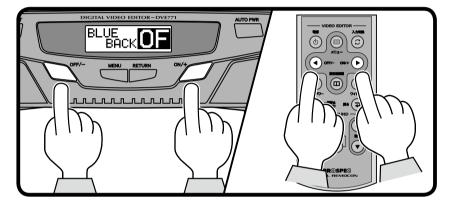

▶効 果:映像信号が入力されないときに、ブルーバック信号を出力するかしないかを選択で


きます。

●使用用途:映像信号が入力されたときに自動的に録画を開始する録画機器(オート REC 対応録

画機)を使用する際、「OFF」に設定します。

●出力方法:「ON」に設定するとブルーバック信号を出力します。

「OFF」に設定するとブルーバック信号を出力しません。

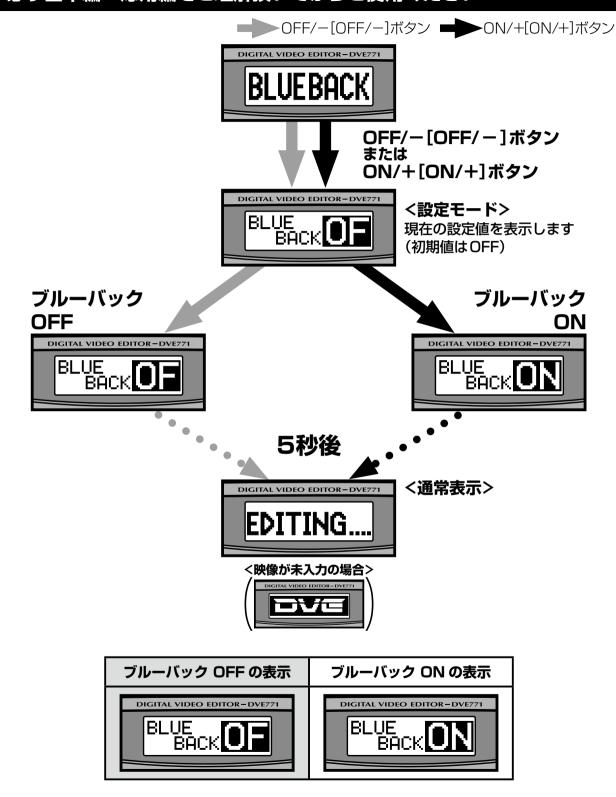


ご使用方法 - 応用編

カラーバー出力

[初期値:OFF] [設定範囲:OFF/ON]

【■ 「COLORBAR」を表示させる。(「愛 9~10ページ)

2 OFF/─[OFF/─]ボタンまたは ON/+[ON/+]ボタンを押すと、 カラーバー出力の設定を変更できる。

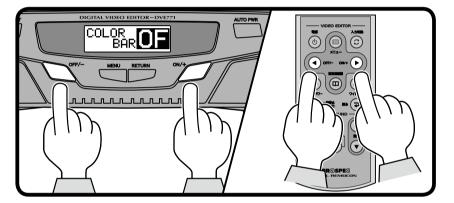


●効 果:カラーバー信号を出力します。

●使用用途: モニターの色調整の際に表示させて使用します。録画するときに最初の5秒間ほど

録画しておくと、モニターを変えたときに色調整の基準にできます。


●出力方法:「ON」に設定するとカラーバー信号を出力します。


「OFF」に設定するとカラーバー信号を出力しません。

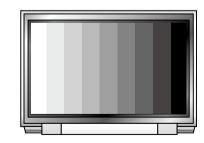



・カラーバー出力中に他のスイッチを押したり電源を切ったりすると、自動的にカラーバー出力がOFFになります。

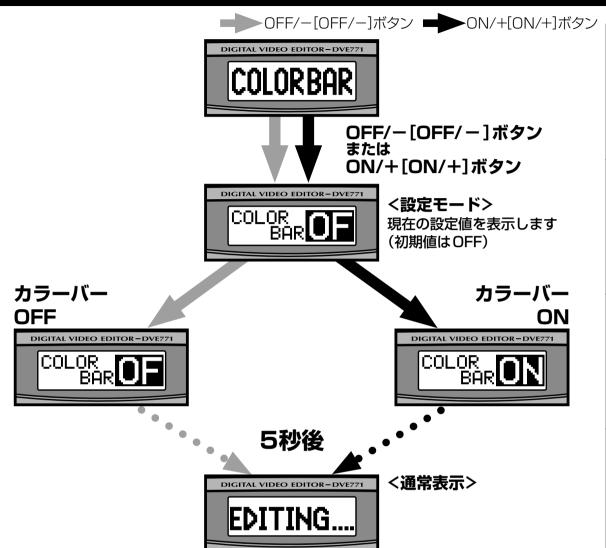

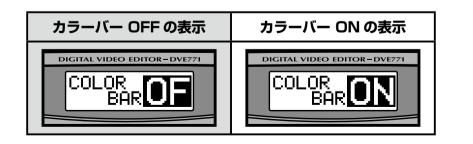


接続のしか

ご使用方法 - 基本編 -

映像入力信号チェック機能


「CHECK 」を表示させる。(「☞ 9~10ページ)

2 OFF/--[OFF/--]ボタン または ON/+[ON/+]ボタンを押すと、 入力している映像信号の種類とワイド識別信号の種類を表示する。

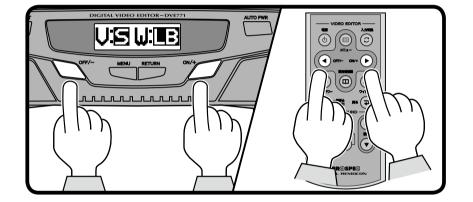

●効 果:現在入力している映像信号の種類およびワイド識別信号の種類を確認できます。

●使用用途:現在入力している映像信号の種類およびワイド識別信号の種類を確認したいときに使用します。

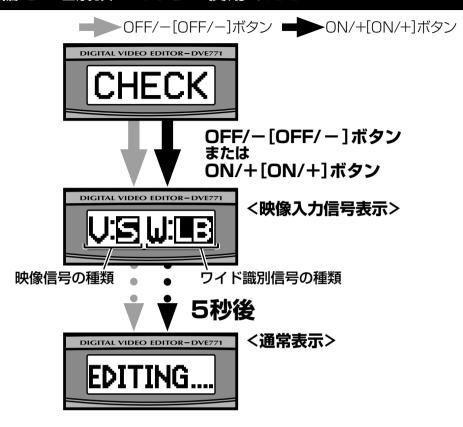







接続のしかた・

オートパワー設定


「設定範囲:OFF/ON)

◆ AUTO PWR[オートパワー]ボタンを押して「AUTO P.」を表示させ、 もう一度AUTO PWR[オートパワー]ボタンを押すと、現在のオート パワー設定値を表示する。

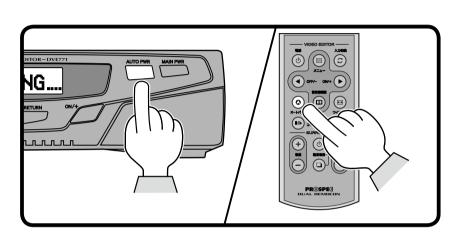

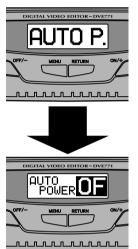

❷ AUTO PWR[オートパワー]ボタンを押すごとに、オートパワーの 設定を変更できる。

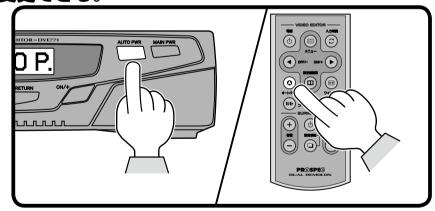

果:映像信号を入力すると自動的に電源が入り、映像信号が入力されなくなると自動的 に電源が切れます。(条件:ACアダプター接続)


●使用用途:主に録画機のオート REC 機能*使用時に使用します。

●出力方法:「ON」に設定すると映像信号を入力したと同時に自動的に電源が入り、映像信号が

入力されなくなると自動的に電源が切れます。

「OFF」に設定すると映像信号を入力しても自動的に電源は入りません。

※ 映像信号を入力すると自動的に録画を開始するレコーダーの機能

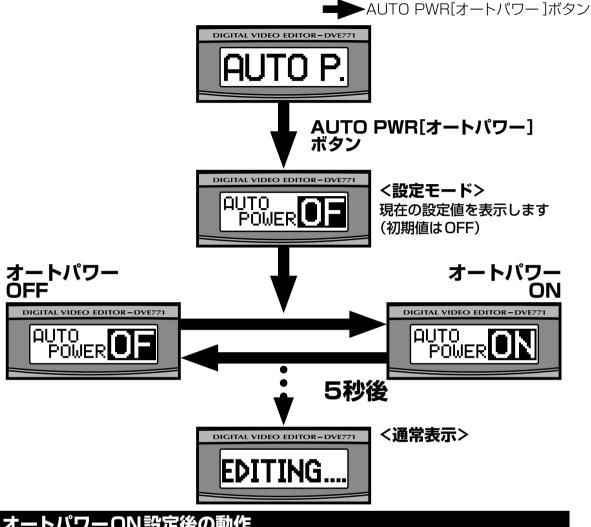

オートパワーON設定後の動作

- 再生機器の電源を切る。
- ◆ 本機のMAIN PWR「電源」ボタンを押して、電源を切る。
- € ディスプレイが消灯し、「wait 」が順に点灯 することを確認する。



全 再生機器の電源が入ると本機の電源も連動して入り、再生機器 の電源が切れるとですの状態に戻る。


ワンポイント

- ・AC アダプターは接続しておいてください。
- ・映像が入力されてから本機の動作が開始されるまでに約2秒かかります。
- ・オートパワー機能をONにした状態で、映像を入力したままMAIN PWR[電源]ボタンを押しても電源は切れません (オートパワー機能が働いているため)。


29

ワイド識別信号コントロール機能

WIDE CONT[ワイド設定]ボタンを押すと、現在のワイド識別信号 コントロールの設定を表示する。

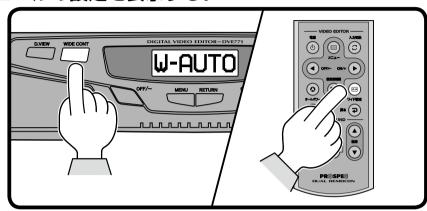

WIDE CONT[ワイド設定]ボタンを押すごとに、ワイド識別信号出力 コントロールのオート/マニュアルを設定できる。



◆ マニュアルに設定した場合、OFF/-[OFF/-]ボタンまたはON/+ [ON/+]ボタンを押すと、出力するワイド識別信号を変更できる。

果:ワイド識別信号の出力方法を選択します。

●使用用途: 通常の使用では「**Ы-AUTO** | (オート)、ワイド識別信号をマニュアル出力する場

合は「**U-MANU** | (マニュアル) に設定します。

●出力方法:「オート」に設定すると、入力されたワイド識別信号をそのまま出力します(ワイド識 別信号が入力されない場合はワイド識別信号を出力しません)。

「マニュアル」に設定すると、出力するワイド識別信号を選択できます。

「W-MI 」 」 に設定すると、全てのワイド識別信号(S1/S2/ID-1)を出力します。


「W-S152」に設定すると、ワイド識別信号S1·S2を出力します。

「W-ID-1」に設定すると、ワイド識別信号ID-1を出力します。

「**山-▶ヨ**」に設定すると、入力したワイド識別信号を除去します。

ワンポイント


- 録画機またはテレビが特定のワイド識別信号のみを認識する場合や、入力したワイド識別信号が録画機またはテレ ビが認識できるワイド識別信号と一致しない場合に、特定のワイド識別信号を選択して出力するよう設定します。
- ・ワイド識別信号を含んだ映像では高速ダビングができない機種で高速ダビングをおこないたいとき、ワイド識別信 号を除去すれば高速ダビングが可能になります。

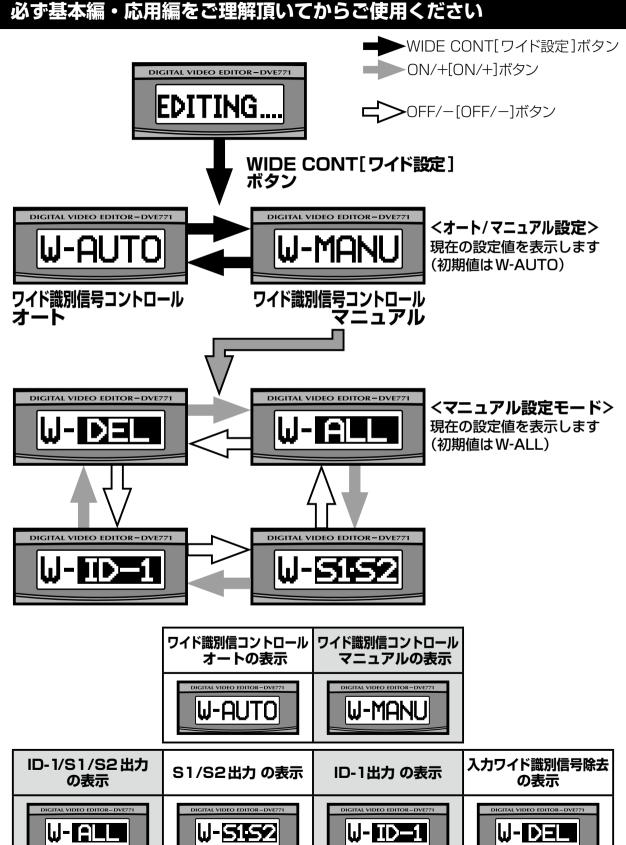

データビュー機能

D.VIEW[設定値確認]ボタンを押す。

ご使用方法 -上級編-

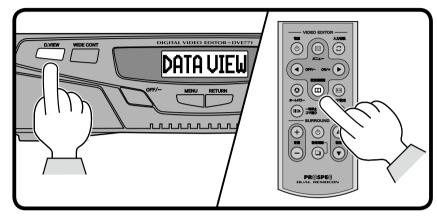


●各設定値を順に表示する。項目が一巡すると通常表示に戻る。

果:各設定値を確認できます。

●使用用途:複数の設定を変更している場合でも、それぞれの設定値を簡単に確認できます。

ワンポイント

- ・データビュー機能動作中に [ON/+[ON/+]ボタン| または [OFF/-[OFF/-]ボタン| を押すと、表示されている 項目の設定を変更できます(データビュー機能は終了)。
- ・データビュー機能動作中に「MENU[メニュー]ボタン|を押すと、データビュー機能を終了させ、手動でメニュー 項目を移動できます。
- ・データビュー機能動作中にもう一度 [MENU[メニュー]ボタン] を押すか、電源を切ると、データビュー機能は終 了します。

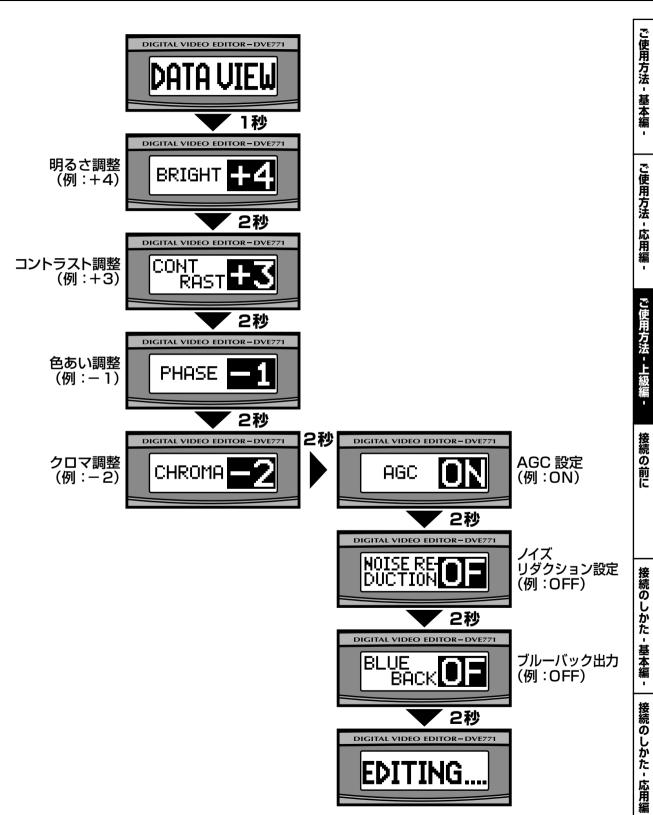

しかた - 基本編 -

か

ご使用方法 -上級編-

\イブリッドレコーダー1台で編集する

◇HDDに録画した1回録画(コピーワンス)番組などを記録メディア(DVD-Rなど)に録画する


HDDから出力した映像を、DVEを通して記録メディアに直 方法 接録画する。



▶ハイブリッドレコーダーのチャンネルを外部入力(L1/L2など) に切り替える。



PDVDを選択して、録画をスタートする。



HDDを選択したあと、番組一覧から録画したい番組を再生する。




【 ワンポイント

- ・録画機器2台以上、または再生機器と録画機器をお持ちの場合は、「接続のしかた・基本編- |(🏿 🐼 39~44ページ) の接続によるご使用をお薦めします。
- ・本機の接続方法は45~46ページをご参照ください。
- ・再生と録画を同時におこなえないハイブリッドレコーダーの場合、上記方法は使用できません。
- ・上記方法により、1回録画番組はムーブされずにそのままHDDに残ります。
- ・外部出力及び外部入力の設定の切り替えは、ご使用のハイブリッドレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ・「ワンタッチ録画 | 「クイック録画 | 「高速ダビング | 「U-LINE ダビング | などはご使用になれません。 ※外部入力による等倍速ダビングとなります。
- ・録画の前後はハウリングの影響で映像が乱れますが、本機の故障ではありません。

(方法1で録画できない場合にお試しください)

HDDから出力した映像を、DVEを通してHDDに再録画し、 再録画した番組を記録メディアに録画する。


本機とハイブリッドレコーダーの接続方法(12 45ペーシ




● ハイブリッドレコーダーのチャンネルを外部入力(L1/L2など) に切り替える。



HDDを選択して、録画をスタートする。



番組一覧を表示させ、録画したい番組を再生する。




▶再録画した番組を、レコーダーの編集機能を使って通常通りダビ ングする。(DVEは通さない)



- ・録画機器2台以上、または再生機器と録画機器をお持ちの場合は、「接続のしかた・基本編- |(🏿 🐼 39~44ページ) の接続によるご使用をお薦めします。
- ・本機の接続方法は45~46ページをご参照ください。
- ・再生と録画を同時におこなえないハイブリッドレコーダーの場合、上記方法は使用できません。
- ・上記方法により、1回録画番組はムーブされずにそのままHDDに残ります。
- ・外部出力及び外部入力の設定の切り替えは、ご使用のハイブリッドレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ・HDD出力映像をHDDに再録画する(上記 🚛 ~🚱 👚) 際に、「ワンタッチ録画 | 「クイック録画 | 「高速ダビング | 「U-LINEダビング」 などはご使用になれません。※外部入力による等倍速ダビングとなります。
- ・録画の前後はハウリングの影響で映像が乱れますが、本機の故障ではありません。

■ ハイブリッドレコーダー1台で編集する

◇DVDをHDDに録画したあと、記録メディア(DVD-Rなど)に録画する





← HDDを選択して、録画をスタートする。



● DVDを選択して、録画したいDVDを再生する。



全 録画した番組を、レコーダーの編集機能を使って通常通りダビングする。(DVEは通さない)

ワンポイント

- ・録画機器2台以上、または再生機器と録画機器をお持ちの場合は、「接続のしかた-基本編-」(『② 39~44ページ)の接続によるご使用をお薦めします。
- ・本機の接続方法は45~46ページをご参照ください。
- ・再生と録画を同時におこなえないハイブリッドレコーダーの場合、上記方法は使用できません。
- ・外部出力及び外部入力の設定の切り替えは、ご使用のハイブリッドレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ・DVDをHDDに録画する(上記◀━━)~◀━━)際に、「ワンタッチ録画」「クイック録画」「高速ダビング」「U-LINE ダビング」 などはご使用になれません。※外部入力による等倍速ダビングとなります。
- ・録画の前後はハウリングの影響で映像が乱れますが、本機の故障ではありません。

■ 全ての設定を初期値に戻す

全ての設定を初期値(工場出荷時の状態)に戻すことができます。

- MAIN PWR[電源]ボタンを操作して、電源を切る。(☞ 9ページ)
- D.VIEWボタンを押しながらMAIN PWRボタンを押すと、「RESET」が点滅する。

そのまま3秒以上^{*}押し続けると点滅が点灯に変わり、全て初期 状態に戻る。 **リセット表示が点滅から点灯に変わる前に操作を中止すると、リセットされません。




- ・リモコンではリセット操作できません。
- ・リセット表示が点滅から点灯に変わる前に操作を中止すると、リセットされません。

接続の前に


■ 接続に使用する端子の種類

本機と再生機器/録画機器を接続するために必要な端子例です。



S端子(黒):映像用

映像接続用の端子です。ピン端子と比べ、より高画質な映像を楽しめます。(1本同梱されています)



ピン端子(黄):映像用

映像接続用の端子です。(1本同梱されています)

当社製映像ケーブルDVEOO2は 使用できません

